

# 山东煤矿安全监察局

---

## 山东煤矿安全监察局公告

2020 年第 23 号

根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令 第 492 号)、《国务院办公厅关于加强安全生产监管执法的通知》(国办发〔2015〕20 号)、《山东煤矿安全监察执法决定信息公开办法》(鲁煤监办〔2015〕56 号)和《山东煤矿安全监察局办公室关于做好行政执法决定公示工作的通知》(鲁煤监办政法〔2019〕7 号), 现将 2020 年 12 月 17 日-12 月 23 日煤矿安全监察执法决定信息(除涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私外)予以公开, 并接受社会监督。

特此公告。

附件: 煤矿安全监察行政执法决定信息公开表

山东煤矿安全监察局

2020 年 12 月 24 日

本局: 局领导, 机关各处室、各监察分局、信息计算中心。

---

附件

## 煤矿安全监察行政执法决定信息公开表

序号	执法决定日期	执法主体	执法相对人	主要违法违规事实	违反法律法规	处理依据	处理决定内容
1	2020年12月17日	山东煤矿安全监察局	山东丰源远航煤业有限公司北徐楼煤矿	1.采掘作业规程未绘制人员位置监测系统图,不符合《煤矿安全规程》第四百八十八条第一款的规定。2.-300轨道暗斜井RJHY45-15/958型架空乘人装置未装设打滑保护和减速机油温检测装置,不符合《煤矿安全规程》第三百八十三条第六项的规定。3.-300轨道暗斜井上车场安设的阻车器不能够防止带绳车辆误入非运行区段,不符合《煤矿安全规程》第三百八十七条第一款第二项的规定。4.-300轨道暗斜井RJHY45-15/958型架空乘人装置无专项设计,不符合《煤矿安全规程》第三百八十三条第一项的规定(拟立案调查)。5.矿井未对老空积水水压、水温进行动态监测,不符合《煤矿防治水细则》第八十三条规定。6.2020年12月8日,41616上轨揭露断层,未观测断裂带充填物成分、胶结程度及导水性等,不符合《煤矿防治水细则》第二十七条第五项的规定。7.矿井未建立水文地质信息管理系统,不符合《煤矿防治水细则》第十九条的规定。8.316水仓监控视频未在矿调度室设置的集中显示装置上显示,不符合《煤矿安全规程》第五百零九条的规定(拟立案调查)。		《煤矿安全监察行政处罚办法》第六条	责令改正

序号	执法决定日期	执法主体	执法相对人	主要违法违规事实	违反法律法规	处理依据	处理决定内容
				9. 在用的 16 台发爆器未定期校验各项性能参数，不符合《煤矿安全规程》第三百六十五条第三款规定（拟立案调查）。			责令停止使用
				10. 416 采区一翼同时布置 41613、41614 采煤工作面。违反《煤矿安全规程》第九十五条第二款的规定。			责令停止 41614 采煤工作面作业
2	2020 年 12 月 23 日	山东煤矿安全监察局	山东丰源远航煤业有限公司北徐楼煤矿	1. 在用的 16 台发爆器未定期校验各项性能参数，不符合《煤矿安全规程》第三百六十五条第三款规定。	《中华人民共和国安全生产法》第三十三条第二款	《中华人民共和国安全生产法》第九十六条第三项	罚款人民币一万元整
				2. 316 水仓监控视频未在矿调度室设置的集中显示装置上显示，不符合《煤矿安全规程》第五百零九条的规定。	《中华人民共和国安全生产法》第三十三条第二款	《中华人民共和国安全生产法》第九十六条第三项	罚款人民币一万五千元整
				3. -300 轨道暗斜井 RJHY45-15/958 型架空乘人装置未装设打滑保护和减速机油温检测装置，不符合《煤矿安全规程》第三百八十三条第六项的规定。	《安全生产法》第三十三条第一款	《安全生产法》第九十六条第二项	罚款人民币二万元整