

山东煤矿安全监察局鲁西监察分局

山东煤矿安全监察局鲁西监察分局公告

2021 年第 1 号

根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令 第 492 号)、《国务院办公厅关于加强安全生产监管执法的通知》(国办发〔2015〕20 号)和《山东煤矿安全监察局执法决定信息公开办法》(鲁煤监办〔2015〕56 号),现将 2020 年 12 月 28 日至 2021 年 1 月 5 日煤矿安全监察执法决定信息(除涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私外)予以公开,并接受社会监督。

特此公告。

附件: 煤矿安全监察行政执法决定信息公开表

山东煤矿安全监察局鲁西监察分局

2021 年 1 月 6 日



附件

煤矿安全监察行政执法决定信息公开表

序号	执法决定日期	执法主体	执法相对人	主要违法违规事实	违反法律法规	处理依据	处理决定内容
1	2020年12月28日	山东煤矿安全监察局鲁西监察分局	山东唐口煤业有限公司	1. 采用氮气防灭火没有安设能连续监测采空区气体成分的监测系统，不符合《煤矿安全规程》第二百七十一条第四项的规定。2. 10307综放工作面抽出的瓦斯排放到1030辅助回风巷，没有排放到十采区回风巷（分区回风巷），不符合《煤矿安全规程》第一百八十三条第二项的规定。3. 10307综采工作面皮带施工道使用的带式输送机机头20米范围内倾角大于16°，没有安设防护网，不符合《煤矿安全规程》第三百七十四条第六项的规定。4. 10304轨顺掘进工作面没有用该配电网路的最大三相短路电流校验电缆的热稳定性，不符合《煤矿安全规程》第四百五十二条第一款的规定。5. 南翼西集中变电所无专人值班，实现地面集中控制，监视图像不显示，不符合《煤矿安全规程》第四百三十九条第二款规定。6. 矿井中央水仓入口图像监视不显示，不符合《煤矿安全规程》第五百零九条的规定。7. 430采区情况发生变化未及时修改设计，不符合《煤矿安全规程》第九十五条第一款的规定。8. 730采区、1030采区水文地质补充勘探设计未经煤矿企业总工程师审批，不符合《煤矿防治水细则》第二十二条第一款的规定。9. 矿井未对三灰含水层的水位等进		《煤矿安全监察行政处罚办法》第六条	责令改正

				行长期动态观测，不符合《煤矿防治水细则》第九条的规定。10. 4300 轨顺迎头积矸多，不符合《4300 轨顺作业规程》的规定。11. 现场检查时 4300 轨顺应急广播声音小，不能清晰听见应急指令，不符合《煤矿安全规程》第六百八十五条的规定。12. 5308 综放工作面轨道顺槽压力大、底鼓严重、巷道变形未及时进行维护，不符合《5308 综放工作面作业规程》的要求。			
2	2020 年 12 月 29 日	山东煤矿 安全监察 室鲁西监 察分局	山东鲁泰 控股集团 有限公司 鹿洼煤矿	1. 2020 年 11 月 8 日 33 _上 03 综采工作面停止生产，停工期间未采取喷洒阻化剂防灭火。不符合《33 _上 03 综采工作面停工期间安全技术措施》中“工作面停工期间，每 10 天喷洒一次浓度 15~20%Mc1 溶液，喷洒量不少于 0.2m ³ ”的要求（以立案）。 2. 33 _上 03 综采工作面第 30 [#] 、40 [#] 、41 [#] 、45 [#] 、74 [#] 、89 [#] 液压支架与相邻支架的错茬超过顶梁侧护板高度的 2/3，不符合《33 _上 03 综采工作面作业规程》中“液压支架接顶严实，相邻支架顶梁平整，无明显错茬，不超过顶梁侧护板高度的 2/3”的规定（以立案）。 3. 33 _上 03 综采工作面沿运输顺槽敷设的灌浆管路未延伸至采空区。不符合《矿井综合防灭火措施》中“工作面沿运输顺槽向采空区预先铺好长度为 6m、管径为 Φ 55mm 的灌浆管”的规定。 4. 三采区 3 上煤 1 号轨道联络上山采用串车提升，在上变坡点下方略大于 1 列车长度的地点，未设置挡车栏。不符合《煤矿安全规程》第三百八十七条第一款第五项的规定。 5. 三采区 3 上煤轨道上山右侧敷设的电力电缆有两条高压电缆混挂在一起。不符合《煤矿安全规程》第四		《煤矿安全监察处罚办法》 第六条	责令改正

			<p>百六十五条第三款的规定。6. 矿井通风系统未按季绘制通风系统图。不符合《煤矿安全规程》第一百五十七条第一款的规定。7. 33_上03综采工作面自2020年11月8日停止生产，其工作面风量按照正常生产时的一半配风量，2020年12月5日-12日该工作面实施爆破作业，未根据实际需要测风。不符合《煤矿安全规程》第一百四十条第一款的规定。8. 33_上03综采工作面自2020年11月8日至今未生产，这期间未按照《33_上03综采工作面作业规程》的规定每两天派人对工作面巡查并对工作面进行维护、防尘等工作。9. 井下电气设备布置图未填绘4311轨道顺槽掘进工作面电气设备、五采区变电所电气设备，不符合《煤矿安全规程》第四百四十七条第一项规定。10. 井下配电系统图中显示四采区变电所136-3-8[#]馈电开关是五采区运输上山主风机电源，实际上该馈电开关为4311面轨道顺槽主风机电源，不符合《煤矿安全规程》第四百四十七条的规定。11. 井下运输系统图中未绘制五采区运输系统，不符合《煤矿安全规程》第十四条第六项的规定。12. 2020年9月1日至4日安全监察时发现“4308(1)工作面探放水设计中对物探探测的底板三灰富水异常区仅设计一个钻孔。不符合《煤矿防治水细则》第四十三条第二项的规定”，并作出“责令改正”的安全监察指令（鲁煤安监西局处（2020）1030号）。至12月26日检查时该矿未执行分局安全监察指令（以立案）。13. 33_下01运输顺槽掘进工作面隔爆设施有一只隔爆水袋无水，不符合</p>		
--	--	--	---	--	--

				《煤矿井下粉尘综合防治技术规范》(AQ1020-2006) 6.5.2.7a)的规定。14.33 _下 01运输顺槽掘进工作面距迎头30m范围内有3棵锚索外露长度30-60cm,不符合33 _下 01运输顺槽掘进工作面作业规程“锚索外露长度10-30cm”的规定。			
3	2021年01月04日	山东煤矿安全监察局鲁西监察分局	山东唐口煤业有限公司	1.5308综放工作面有6架出现漏顶、有3架错茬超过规程要求、有5架支架初撑力不足24MPa,不符合《5308综放工作面作业规程》的规定。 2.10307综放工作面采煤机割煤后没有及时拉架,10#-18#液压支架用护帮板护顶板,不符合《10307综放支架工作面作业规程》的要求。	《中华人民共和国矿山安全法实施条例》第十七条第一款	《中华人民共和国矿山安全法实施条例》第五十四条	罚款人民币2万元整
				2.矿井南翼西胶带大巷(进风量2000m ³ /min)、南部集中胶带大巷(进风量1760m ³ /min)、1030胶带大巷(进风量1030m ³ /min)暗斜井为进风井,未装设自动报警灭火装置,不符合《煤矿安全规程》第一百四十五条第二项的规定。	《中华人民共和国安全生产法》第三十三条第一款	《中华人民共和国安全生产法》第九十六条第二项	罚款人民币2万元整
4	2021年1月5日	山东煤矿安全监察局鲁西监察分局	山东鲁泰控股集团有限公司鹿洼煤矿	1.2020年11月8日33 _上 03综采工作面停止生产,停工期间未采取喷洒阻化剂防灭火。不符合《33 _上 03综采工作面停工期间安全技术措施》中“工作面停工期间,每10天喷洒一次浓度15-20%Mc1溶液,喷洒量不少于0.2m ³ ”的要求。	《中华人民共和国矿山安全法实施条例》第二十条第二项	《中华人民共和国矿山安全法实施条例》第五十四条	罚款人民币1万元整
				2.33 _上 03综采工作面第30#、40#、41#、45#、74#、89#液压支架与相邻支架的错茬超过顶梁侧护板高度的2/3,不符合《33 _上 03综采工作面作业规程》中“液压支架接顶严实,相邻支架顶梁平整,	《中华人民共和国矿山安全法实施条例》第十七条第一	《中华人民共和国矿山安全法实施条	罚款人民币1万元整

			无明显错茬，不超过顶梁侧护板高度的 2/3” 的规定。	款	例》第五十四条	
			3. 2020 年 9 月 1 日至 4 日安全监察时发现“4308 (1) 工作面探放水设计中物探探测的底板三灰富水异常区仅设计一个钻孔。不符合《煤矿防治水细则》第四十三条第二项的规定”，并作出“责令改正”的安全监察指令(鲁煤安监西局处(2020)1030 号)。至 12 月 26 日检查时该矿未执行分局安全监察指令。	《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第七项	《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第七项	给予警告并对单位罚款人民币 2 万元整，对地测副总工程师李某某罚款 1 千元